

# **Rhein-Lahn-Kreis**

## **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

### **Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Emissionsmessungen an der Abluftreinigungsanlage der Mechanisch-Biologischen Restabfallbehandlungsanlage (MBA) im Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn in Singhofen**

Berichtszeitraum: 2018

Zur Einhaltung der Ablagerungskriterien gemäß Deponieverordnung (DepV) werden in der MBA Singhofen seit Mitte 2005 Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall vor der Deponierung einem mehrwöchigen mechanisch-biologischen Aufbereitungsprozess unterzogen.

Die bei den Aufbereitungsprozessen in der MBA entstehenden Abluftströme werden gefasst und in einer anlageneigenen Abluftreinigungsanlage nach dem Prinzip der Regenerativen Thermischen Oxidation (RTO) mit vorgeschaltetem Wäscher behandelt. Die minderbelastete Hallenabluft der MBA wird im Zuge des Abluftkonzeptes seit 2012 über eine Biofilteranlage gereinigt. Die Abluftströme von Biofilter und RTO verlassen die MBA über einen gemeinsamen Kamin. Die hierbei einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte sind in § 6 der 30. Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchV) definiert. Sie wurden von der zuständigen Genehmigungsbehörde im Rahmen des Genehmigungsbescheids teilweise nochmals abgesenkt.

Gemäß § 15 der 30. BlmSchV im Zusammenhang mit Nebenbestimmung 3.5.19 des Genehmigungsbescheids vom 30. Nov. 2009 hat der Betreiber einer MBA die Beurteilung der Ergebnisse der Emissionsmessungen eines Kalenderjahres bis Ende März des Folgejahres in der örtlichen Tageszeitung zu veröffentlichen. Dieser Auflage ist die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft durch Veröffentlichung in der Rhein-Zeitung nachgekommen. Die Veröffentlichung an dieser Stelle erfolgt in detaillierterer Form.

Anlage:	MBA Singhofen
Anschrift:	Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rhein-Lahn An der B 260 56379 Singhofen
Betreiber:	Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft
Eigentümer:	Rhein-Lahn-Kreis
Berichtszeitraum:	2018

Die Abluftreinigungsanlage wurde 2018 im Regelbetrieb gefahren.

Die Emissionsgrenzwerte gemäß dem Genehmigungsbescheid vom 30. Nov. 2009 sowie die gemessenen Emissionswerte (aus kontinuierlichen und Einzel-Messungen) als Mittelwerte sind in Tabelle 1 dargestellt.

**Tabelle 1: Grenzwerte und Mittelwerte der Emissionsmessungen für 2018**

Parameter	Einheit	Messverfahren	Mittelwert 2018	Grenzwert
<b>Halbstundenmittelwert</b>				
Gesamtstaub	mg/Nm <sup>3</sup>	kontinuierlich	<b>0,02</b>	30
Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	kontinuierlich	<b>3,60</b>	40
<b>Tagesmittelwert</b>				
Gesamtstaub	mg/Nm <sup>3</sup>	kontinuierlich	<b>0,01</b>	10
Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	kontinuierlich	<b>3,14</b>	20
<b>Monatsmittelwert, bestimmt als Massenverhältnis nach § 10 Abs. 2 30. BImSchV</b>				
Distickstoffoxid (N <sub>2</sub> O)	g/Mg	kontinuierlich	<b>32,60</b>	100
Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	g/Mg	kontinuierlich	<b>16,81</b>	51
<b>Einzelmessungen nach § 11 30. BImSchV</b>				
Geruchstoffe	GE/m <sup>3</sup>	Einzelmessung	<b>487</b>	500
Dioxine und Furane nach Anhang 1 der 17. BImSchV	ng/m <sup>3</sup>	Einzelmessung	<b>0,0008</b>	0,1


Die Ergebnisse der Einzelmessungen nach § 11 30. BImSchV unterschreiten die einschlägigen Grenzwerte deutlich.

Eine nähere Betrachtung der kontinuierlich gemessenen Emissionen erfolgt in der nachfolgenden Tabelle 2.


**Tabelle 2: Jahresmittelwerte der kontinuierlich gemessenen Emissionen für 2018**

	Einheit	Gemessener Jahresmittelwert	Maximaler Tagesmittelwert	Grenzwert	Anzahl Messwerte	Anzahl Überschreitungen
		Jahr 2018	Jahr 2018	gem. Genehmigung	Jahr 2018	Jahr 2018
Staub	mg/Nm <sup>3</sup>	0,013	0,979	30 Halbstundenmittelwert	17085	0 0%
				10 Tagesmittelwert	365	0 0%
Gesamt-kohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	3,140	11,934	40 Halbstundenmittelwert	16430	0 0%
				20 Tagesmittelwert	365	0 0%
Distickstoff-oxid (N <sub>2</sub> O)	mg/Nm <sup>3</sup>	5,853	31,990	- Halbstundenmittelwert	17052	0 0%
				- Tagesmittelwert	365	0 0%

Hinsichtlich der kontinuierlich erfassten Emissionen wurden bei allen Parametern die jeweiligen Grenzwerte gemäß 30. BImSchV deutlich unterschritten (vgl. Tabelle 1 und 2).

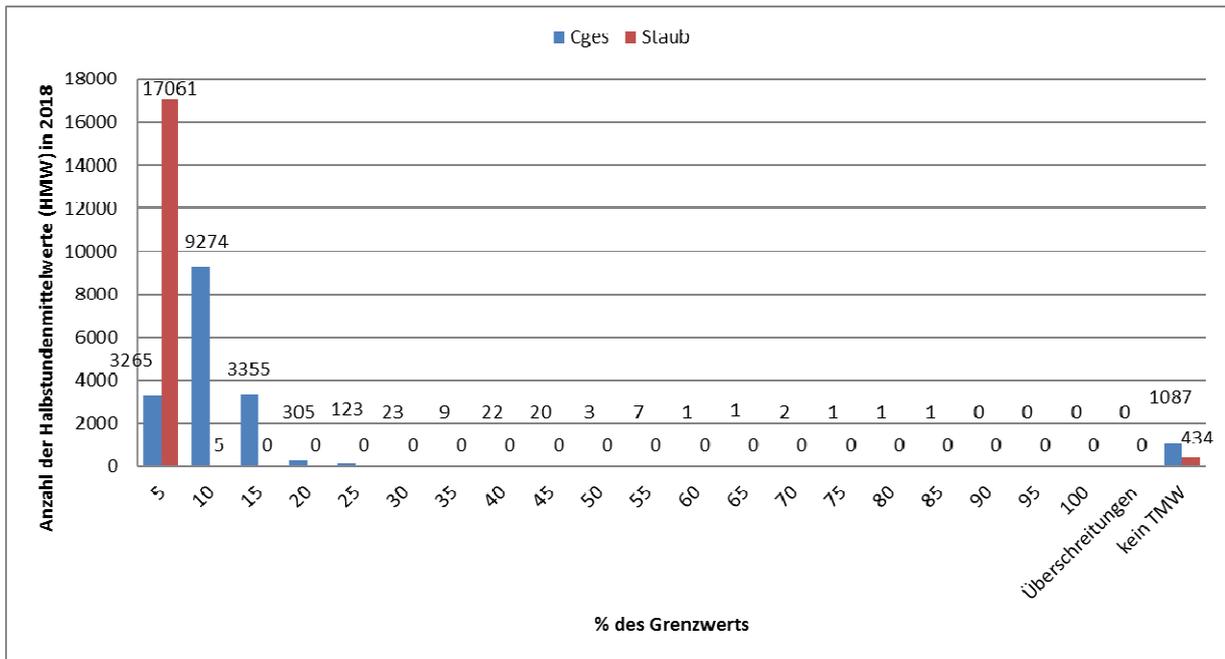

**Diagramm 1:** Klassenhäufigkeitsverteilung der Halbstundenmittelwerte 2018

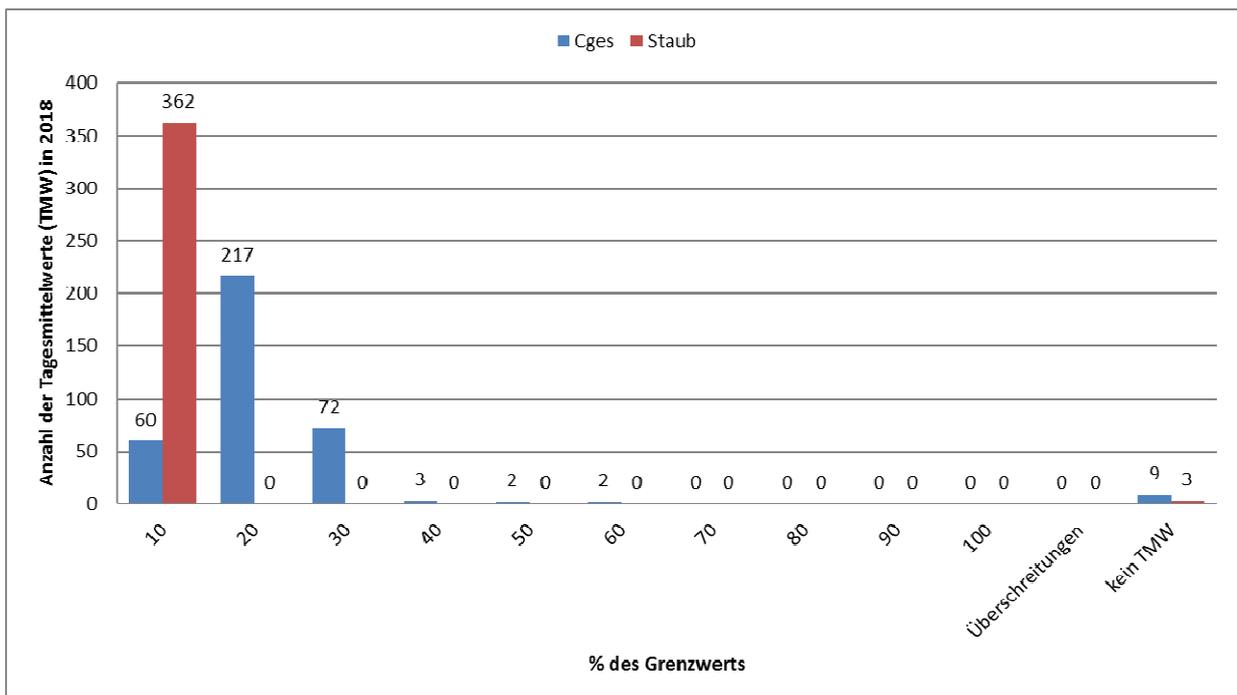

**Diagramm 2:** Klassenhäufigkeitsverteilung der Tagesmittelwerte 2018

Hinsichtlich der kontinuierlich erfassten Emissionen wurden bei allen Parametern die jeweiligen Grenzwerte gemäß 30. BImSchV deutlich unterschritten (vgl. Tabelle 1 und 2 sowie die Darstellung der Klassenhäufigkeitsverteilung in Diagramm 1 und 2).

Die Protokolle der kontinuierlichen Messwert-Dokumentation weisen Fälle auf, in denen kein Halbstunden- bzw. Tagesmittelwert gebildet werden konnte. Ursache für nicht aufgezeichnete Halbstunden- und Tagesmittelwerte waren hauptsächlich Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Störungen der messtechnischen Einrichtungen durch

Stromausfall und kurze Stromunterbrechungen. Die Störungen beim Parameter Cgesamt beruhen auf der besonderen Eigenschaft des Analysen-Gerätes (FIDAMAT), das beim Aufheizen nach einem Stoppbetrieb kurzzeitig negative Werte bildet, wodurch eine Fehlmessung der Messtechnik aufgezeichnet wird. Die Störung der Staubmessung kann mit Anhaftungen von Staubpartikeln an der Messsonde begründet werden. Mittels einer manuellen Reinigungsvorrichtung wird versucht dem soweit wie möglich entgegen zu wirken.